

EN ZIRCON SuperScan™ H4 Advanced Wall Scanner

BEFORE YOU BEGIN

ZIRCON® STUD FINDERS WORK BY SENSING DENSITY CHANGES BEHIND THE WALL. OTHER OBJECTS CAN BE DETECTED, ESPECIALLY IF THEY ARE VERY CLOSE TO THE WALL. **DO NOT ASSUME THAT EVERYTHING DETECTED IS A STUD.**

- Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond the current date. Match battery direction to the image inside of battery cavity.

- Do not rely exclusively on the scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate such items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes, wiring into walls such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

- Always start your scan in Target Control™ (TC™) mode, which scans through standard single layer drywall up to 3/4" (19 mm) deep.

- Always scan for studs at several different heights on the wall and mark the location of every target indicated by the stud finder. This is called "mapping the wall." Pipes and other objects will likely not give consistent readings from floor to ceiling, as a stud would.

- Studs normally run from floor to ceiling, except above and below windows and above doors.

- Readings should always be consistent and repeatable.

- Zircon® wall scanners are recommended for interior use only.

- Other objects commonly contained in walls, floors, or ceilings are water pipes (plastic and metal), gas lines, firestops, and electrical wiring.

- Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions, such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.

- Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs.

Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that could contain these items. Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.

- Studs are normally spaced 16" or 24" (40 cm or 60 cm) apart on center, are normally 1 1/2" (38 mm) wide, and may be separated by firestops. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

IMPORTANT: Trust but Verify is a technique that can help indicate "safe-to-drill" zones to minimize hitting existing metals on a stud, such as nails, screws, and protector plates. When the Crosshairs show in TC™ mode, run scanner vertically up and down the stud. The stud indicators (Crosshairs, Edge Indicators, Target Indicator Bars, Target Spotlight, and SpotLite® Pointer) will turn off over screws and other metal, then turn on again when the stud is free from metal. The "safe-to-drill" zones are typically between adjacent drywall screws, nails, or protector plates, assuming the builder properly installed metal protector plates on the stud, and over plumbing and electrical. If stud indicators do not disappear when running vertically up and down the object in TC™ mode, the absence of drywall screws, nails, and protector plates indicates this could be a non-metallic object such as plastic plumbing or PEX tubing, and should not be mistaken for a stud.

TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SITUATION	LIKELY CAUSE	SOLUTION
Scanner detects objects other than studs in StudScan mode or finds more objects that look like studs than should be there.	Electrical wiring and metal or plastic pipes may be near, or touching, the back of the wall surface.	<ul style="list-style-type: none"> Scan the area in Metal Scan to determine if metal is present. Check for other studs equally spaced to either side at 16" or 24" (40 cm or 60 cm) and check for the same stud at spots directly above or below the first scan area. Standard studs measure approximately 1 1/2" (38 mm) between edges. Anything smaller or larger is likely not a stud (unless near a door or window).
Difficulty detecting metal.	Metal object is too deep or too small.	<ul style="list-style-type: none"> Try calibrating in another location. Scan in both horizontal and vertical directions. Metal sensitivity is increased when metal object is parallel to the sensor (located under the Zircon® logo).
Metal object reading appears wider than actual size.	Metal has a greater density than wood.	To reduce sensitivity in Metal Scan mode, recalibrate scanner over either of first two marks (see steps under REFINE METAL SCAN).
Studs are continuously detected near windows and doors.	Multiple studs are in use.	Double and triple studs are sometimes used around doors and windows. Headers are used above them. Detect outer edges so you know where to begin.
Electrical wires suspected but none detected.	Wires are shielded by a metal conduit, braided wire, or metallic wall covering.	Use Metal Scan mode to scan for metal, wire, or metal conduit.
	Wires deeper than 2" (50 mm) from the surface might not be detected.	If there is an outlet switch, turn it to ON position while scanning, but turn OFF when working near the wires. Use extra caution if the area has plywood, thick wood backing behind drywall, or walls that are thicker than normal.
	Wires may not be live.	Plug a lamp into the outlet and turn it on to test whether wires are live.
LCD screen flashes continuously when trying to find stud.	Scanner is experiencing oversaturation of exposure to metal.	Switch to TC™ or StudScan mode to lessen sensitivity to metal. NOTE: Scanner may not beep over studs 1" (25 mm) or deeper when doing this.
Low Battery Indicator on.	Low battery.	Install a new 9V alkaline battery with an extended expiration date.
Low Battery Indicator flashes and scanner does not operate.	Dead battery.	Install a new 9V alkaline battery with an extended expiration date.





Scan QR code for more information.

Visit www.zircon.com for the most current instructions.



FCC Part 15 Class B Registration Warning: This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

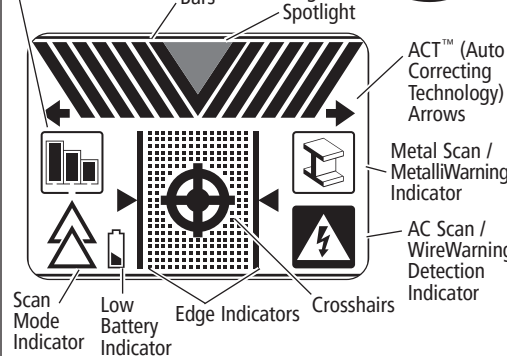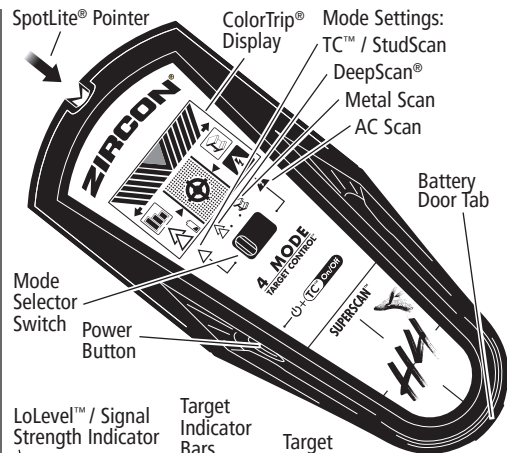

Featuring Revolutionary Target Control™ (TC™) Technology

TC™ technology is tuned to find wood studs while filtering out (rejecting) metallic or low signal false positive objects such as plumbing, conduit, straps, brackets, or plastic water pipes. With TC™ mode, users can utilize **Trust but Verify** technique to help identify "safe-to-drill" zones between adjacent drywall screws, nails, and protector plates.

Five scanning modes:

- **Target Control™ (TC™)** locates center, edges, and direction of wood studs (while ignoring metal) up to 3/4" (19 mm) deep. **LCD will be backlit with a pale blue light.** In TC™ mode, LoLevel™ Indicator indicates low (weak) signal objects, such as plastic water pipes, plastic sewer drains, or studs deeper than 3/4" (19 mm). When compared to stud signals, the LoLevel™ Indicator may help differentiate studs from false positives.
- **StudScan** locates center, edges, and direction of both wood and metal studs up to 3/4" (19 mm) deep. **LCD will not be backlit in this mode.** In StudScan mode, the Signal Strength Indicator uses the same icon as the LoLevel™ Indicator. When TC™ is off, a strong signal is indicated by full signal strength bars.
- **DeepScan®** locates center, edges, and direction of studs (wood and metal) up to 1 1/2" (38 mm) deep. **LCD will be backlit with a green light.**
- **Metal Scan** locates ferrous (magnetic) metal, such as steel, up to 3" (75 mm) deep, and non-ferrous (non-magnetic) metal, such as copper, up to 1 1/2" (38 mm) deep. **LCD will be backlit with a dark blue light.**
- **AC Scan** locates live, unshielded AC wires behind drywall up to 2" (50 mm) deep. **LCD will be backlit with a red light.**

NOTE: TC™ and StudScan use the same switch setting but function differently. StudScan detects both wood and metal studs during scanning, while TC™ detects only wood studs and ignores metal. You can distinguish between the two modes by the pale blue backlight on LCD in TC™ mode. StudScan is not backlit. **MetalliWarning™ Indicator** will display when metal is detected or dangerously close in TC™, StudScan, and DeepScan® modes.

WIREWARNING® DETECTION

The Zircon® **WireWarning® Detection** continuously detects and alerts for live, unshielded AC (alternating current) wires in any mode. When live AC voltage is detected, warning indicator appears and screen starts flashing red until scanner is moved sufficiently away from the live wire. When calibration begins over an AC wire in any mode, AC icon will flash. **Use extreme caution under these circumstances or whenever live AC wiring is present.**

⚠ WARNING Scanner may not detect AC activity if wires are more than 2" (50 mm) behind the scanned surface, in concrete, encased in conduit, behind a plywood shear wall or metallic wall covering, or if moisture is present in the environment or scanned surface.

INSTALL 9-VOLT BATTERY

Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond current date. Match battery direction to image inside battery cavity.

⚠ WARNING Do not rely exclusively on scanner to locate items behind a surface. Use other information to help locate items before penetrating the surface, including construction plans, visible points of entry of pipes and wiring into walls, such as in a basement, and standard stud-spacing practices.

SELECT MODE / POWER UP

Move Mode Selector Switch to desired mode: TC™ / StudScan, DeepScan®, Metal Scan, or AC Scan. To activate scanner, press and hold Power Button. Device shuts off 1–2 seconds after Power Button is released.

FIND A CLEAN WOOD STUD IN TARGET CONTROL™ (TC™) MODE

TC™ is designed to detect wood studs during scanning. For best results, hold scanner as shown and move slowly when scanning. **Do not touch surface during calibration or scan.**

1. Set mode to TC™ / StudScan switch.
2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. Device will calibrate in 1–2 seconds. Proper calibration is confirmed by a short beep, a flicker of SpotLite® Pointer, and a flash of icons. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously. **NOTE: Screen will have a pale blue backlight in TC™ mode. DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows. **(Figure A)**
4. Continue sliding. When scanner finds center of a stud, Crosshairs show and SpotLite® illuminates. **(Figure B)** Mark spot where stud was found.

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated over a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action. **(Figure C)**

NOTE: LoLevel™ Indicator will display rapidly cascading bars when device senses a sustained weak signal, indicating a false positive object may be present.

6. Use the **Trust but Verify** technique for finding drywall screws or nails up and down stud to confirm that you have located a wood stud. Other objects, such as plastic plumbing pipes, do not contain nails or drywall screws. (See important note under BEFORE YOU BEGIN for more information on this procedure.)

FIND A STUD IN STUDSCAN MODE (TC™ OFF)

1. Set mode to TC™ / StudScan switch.
2. Hold scanner flat against wall, **press Power Button, release it, then press it again**, holding it down the second time. Device will calibrate in 1–2 seconds. A short beep confirms that calibration is complete. If a calibration error occurs, all icons will flash continuously. **NOTE: Scanner is in StudScan mode (TC™ off) when LCD backlight is off.** When TC™ mode is off, metal objects may be indicated as a stud and Signal Strength Indicator will have steady strength bars. **DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**

3. While holding down Power Button, slide scanner slowly along wall. When scanner finds edge of a stud, Edge Indicator shows.
4. Continue sliding. When scanner finds center of a stud, Crosshairs turn on, SpotLite® illuminates, and a beep sounds. Mark spot where stud was found.

5. Scanner automatically recalibrates when in use. If the two ACT™ arrows appear on LCD, scanner was calibrated too close to a stud, then moved away. This is ACT™ (Auto Correcting Technology) in action. To return to TC™ mode, release and press Power Button again. When the display is backlit pale blue, you are back in TC™ mode.

SCAN IN DEEPSCAN® MODE

DeepScan® mode is used to scan for deeper studs or for use with thicker walls. It can detect studs up to 1 1/2" (38 mm) deep.

1. Set mode to DeepScan®.
2. Repeat steps 2–4 under STUDSCAN MODE section.

NOTE: When scanning on thicker surfaces, device may not find edges on surfaces thicker than 3/4" (19 mm).

SCAN FOR METAL

Use Metal Scan mode to locate and narrow metal behind walls.

1. Set mode to Metal Scan.
2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. In 1–2 seconds, device will calibrate. A short beep confirms that calibration is complete.

NOTE: For maximum sensitivity, hold scanner away from surface, press and hold Power Button until a short beep confirms calibration is complete, then place against surface to be scanned.

3. While continuing to hold Power Button, slide scanner slowly against wall. With a strong read, SpotLite® illuminates and a short beep sounds. Mark spot where largest number of Target Indicator Bars show. **(Figure D)**

4. Continue sliding in same direction until bars reduce, then reverse direction. Mark spot where Target Indicator Bars peak. The midpoint between the two marks is the location of metal object.

NOTE: If device indicates a large area of metal, refine scan to narrow area.

REFINE METAL SCAN

1. Release Power Button, then place scanner over one of the previous marks. **(Figure E)**
2. Press and hold Power Button, then repeat steps 3 and 4 under SCAN FOR METAL. This resets metal calibration to a lower sensitivity and narrows scan area.
3. Repeat as needed. **(Figure F)**

NOTE: If any bars display, metal is present.

SCAN FOR AC (ALTERNATING CURRENT)

Use AC Scan mode to find live, unshielded electrical wiring. **ALWAYS TURN OFF POWER WHEN WORKING NEAR ELECTRICAL WIRES (EXCEPT WHEN SCANNING).**

1. Set mode to AC Scan.
2. Hold scanner flat against wall, then press and hold Power Button. A short beep confirms that calibration is complete. **DO NOT MOVE SCANNER DURING CALIBRATION.**
3. While holding Power Button, slide scanner slowly against wall. Mark spot where the most Target Indicator Bars show. With a strong read, scanner will light up and a steady beep will sound.
4. Continue in same direction until bars reduce, then reverse direction. Mark spot where Target Indicator Bars peak. The midpoint between the two marks is the location of the live, unshielded AC wiring. If device indicates live electricity over a large area, reduce sensitivity of scanner to refine scanning area and more accurately locate the live AC wiring.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Zircon Corporation ("Zircon") warrants to the original purchaser (or original user by gift) that this product will be free from defects in materials and workmanship for its useful life (not to exceed twenty years from date of purchase). This warranty is limited to the electronic circuitry of the product, and specifically excludes consumable parts, including batteries, and software, even if packaged with the product. Defects caused by abuse, modification, handling contrary to these instructions, other unreasonable use, or neglect are not covered under this warranty. No liability is accepted for normal wear and tear and minor defects which do not detract from the function of the product. **THIS LIMITED LIFETIME WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT. NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF A SIMILAR NATURE WILL BIND OR OBLIGATE ZIRCON.**

Some states do not allow limitations on certain implied warranties and/or the limitation on incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This Limited Lifetime Warranty applies only to products purchased within the United States of America (USA) and Canada. For warranty applicable to products purchased in all other geographical areas, see www.zircon.com/warranty.

NOTE: AC Scan only detects live (hot) unshielded AC wiring. Refer to the WARNING statement under WIREWARNING® DETECTION for important details and warnings about AC detection.

REFINE AC SCAN

1. Release Power Button, then position scanner over one of the previous marks. This will reset to a lower sensitivity and narrow the scan area.
2. Press and hold Power Button, then repeat steps 3 and 4 under SCAN FOR AC.
3. Repeat as needed for increased accuracy.

⚠ WARNING DO NOT ASSUME THERE ARE NO LIVE ELECTRICAL WIRES IN THE WALL. DO NOT TAKE ACTIONS THAT COULD BE DANGEROUS IF THE WALL CONTAINS A LIVE ELECTRICAL WIRE. ALWAYS TURN OFF THE ELECTRICAL, GAS, AND WATER SUPPLIES BEFORE PENETRATING A SURFACE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS

Wallpaper Scanner functions normally on walls covered with wallpaper or fabric, unless the materials are metallic foil, contain metallic fibers, or are still wet after application. Wallpaper may need to dry for several weeks after application.

Freshly painted walls It may take a week or longer to dry after application. If it is difficult to locate a stud in StudScan mode on dry or freshly-dried paint, switch to Metal Scan mode to locate the nails or drywall screws holding drywall to the studs.

Lath and plaster Due to irregularities in plaster thickness, it is difficult for this scanner to locate studs in any stud-scanning mode. Switch mode to Metal Scan to locate the nail heads holding wood lath to the studs. If the plaster has metal mesh reinforcement, the scanner will be unable to detect studs through that material.

Highly textured walls or acoustic ceilings When scanning a ceiling or wall with an uneven surface, place thin cardboard on the surface to be scanned and scan over the cardboard in DeepScan® mode.

Wood flooring, subflooring, or gypsum drywall over plywood sheathing Use DeepScan® mode and move the scanner slowly. This scanner cannot scan for wood studs and joists through carpet and padding.

NOTE: Sensing depth and accuracy can vary depending on scanning environment conditions such as mineral content, moisture, texture, and consistency of the wall materials.

Electrical wiring and pipes Depending on the proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, scanner may detect them in the same manner as studs.

Caution should always be used when nailing, cutting, or drilling in walls, floors, and ceilings that may contain these items.

Studs Studs are normally spaced 16" or 24" (40 cm or 60 cm) apart on center and are 1 1/2" (38 mm) wide. Anything closer together, or of a different width, may not be a stud.

Any in-warranty defective product returned to Zircon, freight prepaid, along with dated purchase receipt and \$10.00 to cover shipping and handling, will be repaired or replaced, at Zircon's option. If the returned product is no longer available, Zircon may replace the product with a similar product of similar function. This is your sole and exclusive remedy for breach of this Limited Lifetime Warranty. To return product, call the Zircon Customer Service number below to request an RMA number and return product with shipment tracking to:

Zircon Corporation
Attn: Returns Department
1580 Dell Avenue
Campbell, CA 95008-6992 USA

Include your name, return address, RMA number, and package tracking number. Allow 4–6 weeks for delivery.

If you do not agree to the terms of this Limited Lifetime Warranty, you may not use this product and must promptly return it to the retailer, along with a dated purchase receipt within 30 days of purchase for a refund of the purchase price.

Customer Service: 1-800-245-9265 or 1-408-963-4550

Monday–Friday, 8:00 a.m.–5:00 p.m. PST

www.zircon.com • info@zircon.com

©2020 Zircon Corporation • P/N 71674 • Rev A 11/20

ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetalliWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, and Zircon are trademarks or registered trademarks of Zircon Corporation.

ES **ZIRCON® SuperScan™ H4** Detector de Pared Avanzado

ANTES DE EMPEZAR

LOS DETECTORES DE VIGAS ZIRCON® FUNCIONAN AL DETECTAR CAMBIOS DE DENSIDAD DETRÁS DE LA PARED. SE PUEDEN DETECTAR OTROS OBJETOS ESPECIALMENTE SI ESTÁN MUY CERCA DE LA PARED. **NO SUPONGA QUE TODO LO DETECTADO ES UNA VIGA.**

- Siempre utilice una batería alcalina nueva de 9V con una fecha de vencimiento extendida superior a 3 años de la fecha actual. Haga coincidir la dirección de la batería con la imagen dentro del compartimento de la batería.

- No confíe exclusivamente en el detector para localizar objetos detrás de la superficie. Utilice información adicional para ayudar a localizar los objetos antes de penetrar la superficie. La información incluye planos de construcción, puntos visibles de entrada de las tuberías y el cableado en las paredes, como en un sótano, y las separaciones estándar entre las vigas.

- Siempre inicie su escaneo en el modo Target Control™ (TC™) el cual escanea a través de paneles de yeso de una sola capa hasta ¾" (19 mm) de profundidad.

- Siempre escanee por vigas a diferentes alturas de la pared y marque la ubicación de cada objeto detectado. Esto se llama "mapeo de la pared." Las tuberías y otros objetos probablemente no den lecturas consistentes desde el piso hasta el techo, como lo haría una viga.

- Las vigas normalmente están colocadas verticalmente desde el piso hacia el techo, excepto arriba y debajo de las ventanas, y arriba de las puertas.

- Las lecturas siempre deben ser consistentes y repetibles.

- Los detectores de vigas Zircon® son recomendados sólo para el uso interior.

- Otros objetos comunes en paredes, pisos o techos son tuberías de agua, líneas de gas, barrera cortafuego, y cableado eléctrico.

- La profundidad y precisión de detección pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo, como el contenido mineral, la humedad, la textura, y consistencia de las paredes.

- Dependiendo de la proximidad de conexiones eléctricas o tuberías a la superficie de la pared, el detector puede detectarlos de la misma manera que las vigas.

Es necesario tener precaución siempre al clavar, cortar o taladrar en paredes, pisos, y cielorrasos que puedan contener estos elementos. Tenga extrema precaución bajo estas circunstancias o siempre que haya cableado AC* activo presente.

- Las vigas suelen tener una separación de 16" ó 24" (40 cm ó 60 cm) entre los centros de las vigas, y un ancho de 1½" (38 mm), y quizás estén separadas por barrera cortafuego. Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede que no sea una viga.

IMPORTANTE: Confiar, pero Verificar es una técnica que puede ayudar a indicar las zonas "seguras para perforar" para minimizar topar con metales existentes en una viga, como clavos, tornillos y placas protectoras. Cuando el Punto de Mira se muestre en el modo TC™, mueva el detector verticalmente hacia arriba y hacia debajo de la viga. Los indicadores de vigas (Punto de Mira, Indicador de Bordes, Barras de Indicador de Objetivo, Objetivo Spotlight, y Apuntador SpotLite®) se apagarán todos sobre tornillos y otros metales, luego se encenderán de nuevo cuando la viga esté libre de metal. Las zonas "seguras para perforar" están usualmente adyacentes a tornillos, clavos y placas protectoras para paneles de yeso, asumiendo que el constructor instaló placas protectoras metálicas en la viga y sobre plomería y electricidad correctamente. Si los indicadores de las vigas no desaparecen cuando mueve verticalmente hacia arriba y hacia abajo del objeto en el modo TC™, la ausencia de tornillos, clavos o placas protectoras para paneles de yeso indica que podría tratarse de un objeto no metálico como plomería de plástico o tubería PEX, y no debe confundirse con una viga.

CONSEJOS ÚTILES & CONSEJOS PARA CONSTRUCCIÓN

SITUACIÓN	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
El detector detecta otros objetos además de vigas en el modo StudScan o encuentra más objetos que parecen vigas de las que deberían estar allí.	El cableado eléctrico y los tubos de metal/plástico pueden estar cerca, o tocando, la superficie posterior de la pared.	<ul style="list-style-type: none"> • Escanee el área en modo Metal Scan para determinar si hay metal presente. • Verifique que no haya otras vigas espaciadas en ambos lados a intervalos de 16" ó 24" (40 cm ó 60 cm), o busque la misma viga en las zonas directamente arriba o debajo de la primera área de escaneo. • Las vigas estándar miden aproximadamente 1½" (38 mm) de ancho. Cualquier cosa más pequeña o grande es probable que no sea una viga (a menos que esté cerca de la puerta o ventana).
Dificultad para detectar metal.	Los objetivos metálicos están demasiado profundos o son muy pequeños.	<ul style="list-style-type: none"> • Intente calibrar en otro lugar. • Escanee en ambas direcciones horizontal y vertical. La sensibilidad de detección aumenta cuando el objeto metálico está paralelo al sensor (ubicado debajo del logotipo Zircon®).
La lectura de objetos metálicos aparece más ancha que el tamaño real.	El metal tiene más densidad que la madera.	Para reducir la sensibilidad en el modo Metal, vuelva a calibrar el detector en cualquiera de las dos primeras marcas (consulte los pasos en PERFECCIONAR EL ÁREA DE ESCANEO EN METAL SCAN).
Lectura constante de vigas cerca de ventanas y puertas.	Múltiples vigas están alrededor.	Alrededor de las puertas y ventanas se encuentran generalmente vigas dobles o triples. Los canales transversales están sobre ellos. Detecte los bordes externos para que sepa donde comenzar.
Se supone que hay cables eléctricos, pero no encuentra ninguno.	Los cables pueden estar protegidos dentro de conductos metálicos, una capa de alambre trenzada, o revestimiento metálico de la pared.	Pruebe con el modo Metal Scan para localizar metal, cable, o conducto metálico.
	Es posible que los cables ubicados a mayor profundidad de 2" (50 mm) de la superficie no se puedan detectar.	Si hay un interruptor de tomacorriente, asegúrese de que esté ENCENDIDO mientras esté realizando el escaneo, pero APÁGUELO cuando trabaje cerca de los cables eléctricos. Tenga especial cuidado si el área tiene madera contrachapada, madera gruesa de soporte detrás de paneles de yeso o paredes que son más gruesas de lo normal.
Puede que los cables no estén activos.	Enchufe una lámpara en el tomacorriente y enciéndala para comprobar si los cables eléctricos están activos.	
La pantalla LCD parpadea continuamente mientras trata de encontrar una viga.	El detector está experimentando una sobresaturación de exposición al metal.	Cambie al modo TC™ o StudScan para disminuir la sensibilidad al metal. NOTA: El detector no puede emitir un tono sobre vigas a 1" (25 mm) o más profundas al hacer esto.
El Indicador de Batería Baja está encendido.	Batería baja.	Instale una nueva batería alcalina de 9V con una fecha de vencimiento extendida.
El Indicador de Batería Baja parpadea y el detector no funciona.	Batería sin carga	Instale una nueva batería alcalina de 9V con una fecha de vencimiento extendida.




Escanee el código QR para obtener más información.

Visite www.zircon.com para obtener las instrucciones más actualizadas.



Advertencia de Registro de la Parte 15 del FCC Clase B: Este aparato cumple con las reglas Parte 15 de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar la operación no deseada.

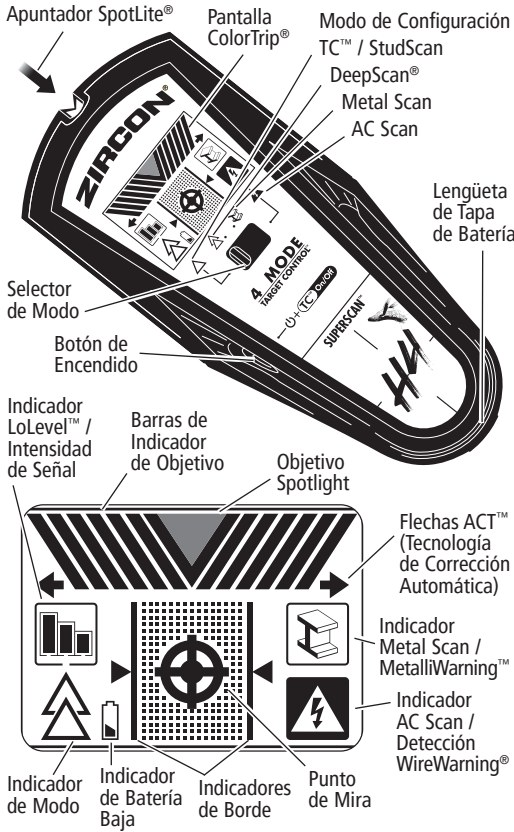

Con Tecnología Revolucionaria Target Control™ (TC™) Tecnología TC™ está diseñado para encontrar vigas de madera mientras filtra (rechaza) los objetos metálicos o de señal baja falsos positivos, como tuberías, conductos, flejes, soportes o tuberías de plástico para agua. Con el modo TC™, los usuarios pueden utilizar la técnica **Confiar, pero Verificar** para identificar zonas "seguras para perforar" entre tornillos, clavos y placas protectoras adyacentes para paneles de yeso.

5 modos de escaneo:

- **Target Control™ (TC™)** ubica el centro, los bordes y la dirección de las vigas de madera (sin tener en cuenta el metal) hasta ¾" (19 mm) de profundidad. **La pantalla LCD estará iluminada con una luz azul claro.** En el modo TC™, el Indicador LoLevel™ muestra objetos de señal baja (débil), como tuberías de plástico para agua, desagües de alcantarillado de plástico, o vigas más profundas de ½" (19 mm). En comparación con las señales de las vigas, el Indicador LoLevel™ puede ayudar a diferenciar las vigas de los falsos positivos.
- **StudScan** localiza el centro, los bordes y la dirección de ambas vigas de madera y metal hasta una profundidad de ¾" (19 mm). **La pantalla LCD no se iluminará en este modo.** En el modo StudScan, el Indicador de Intensidad de la Señal utiliza el mismo icono que el Indicador LoLevel™. Cuando TC™ está apagado, una señal fuerte se indica mediante barras completas de intensidad de señal.
- **DeepScan®** localiza el centro, bordes, y la dirección de las vigas (de madera y metal) hasta 1½" (38 mm) de profundidad. **La pantalla LCD se iluminará con una luz verde.**
- **Metal Scan** localiza metales ferrosos (magnéticos), como el acero, hasta 3" (75 mm) de profundidad y metal no ferroso (no magnético), como tubo de cobre, hasta 1½" (38 mm) de profundidad. **La pantalla LCD se iluminará con una luz color azul oscuro.**
- **AC Scan** detectara cableado AC* (activo) sin aislamiento detrás de paneles de yeso hasta 2" (5 cm) de profundidad. **La pantalla LCD se iluminará con una luz roja.**

NOTA: TC™ y StudScan utilizan la misma configuración, pero funcionan distinto. StudScan detecta cualquier objeto sólido durante el escaneo, mientras que TC™ detecta solo vigas de madera e ignora el metal. Usted puede distinguir entre los dos modos por la luz azul claro en la pantalla LCD en el modo TC™. El modo StudScan no tiene luz de fondo. **El Indicador MetallWarning™** se mostrará cuando sea detectado metal o esté peligrosamente cerca en los modos TC™, StudScan y DeepScan®.

DETECCIÓN WIREWARNING®

La **Detección WireWarning®** automáticamente detecta y alerta al usuario sobre cableado AC* activo sin aislamiento en todos los modos. Cuando se detecta voltaje AC* activo, aparece el indicador de advertencia y la pantalla comienza a parpadear en rojo hasta que el detector se aleja lo suficiente del cable activo. Cuando la calibración comienza sobre un cable AC* activo en cualquier modo, el icono de AC* parpadeará. **Tenga extrema precaución bajo estas circunstancias o siempre que haya cableado AC* activo.**

⚠ ADVERTENCIA Es posible que el detector no detecte la actividad de AC* si los cables están a más de 2" (50 mm) detrás de la superficie escaneada, en concreto, encerrados en un conducto, detrás de una pared de corte de madera contrachapada o un revestimiento de pared metálico, o si hay humedad en el ambiente o la superficie escaneada.

INSTALAR BATERÍA DE 9 VOLTIOS

Siempre utilice una batería alcalina nueva de 9V con una fecha de vencimiento extendida superior a 3 años de la fecha actual. Haga coincidir las direcciones de la batería con la imagen dentro del compartimento de la batería.

⚠ ADVERTENCIA No confíe exclusivamente en el detector para localizar objetos detrás de la superficie. Utilice información adicional para ayudar a localizar los objetos antes de penetrar la superficie, la información incluye planos de construcción, puntos visibles de entrada de las tuberías y el cableado en las paredes, como en un sótano, y las separaciones estándar entre las vigas.

SELECCIONAR MODO / ENCENDIDO

Mueva el Selector de Modo al modo deseado: TC™ / StudScan, DeepScan®, Metal Scan o AC Scan. Para activar el detector, mantenga presionado el Botón de Encendido. El dispositivo se apagará en 1–2 segundos después de liberar el Botón de Encendido.

ENCONTRAR UNA VIGA DE MADERA LIBRE EN EL MODO TARGET CONTROL™ (TC™)

TC™ está diseñado para detectar vigas de madera durante el escaneo. Para obtener mejores resultados, sostenga el detector como se muestra y muévalo lentamente al escanear. **No toque la superficie durante la calibración o el escaneo.**

1. Establezca el modo TC™ / StudScan.
2. Sostenga el detector plano contra la pared, luego presione y mantenga presionado el Botón de Encendido. El dispositivo se calibrará en 1–2 segundos. La calibración adecuada se confirma con un tono corto, un parpadeo del SpotLite® y un destello de los iconos. Si ocurre un error de calibración, todos los iconos parpadearán continuamente.

NOTA: La pantalla tendrá una luz de fondo azul claro en el modo TC™. **NO MUEVA EL DETECTOR DURANTE LA CALIBRACIÓN.**

3. Con el Botón de Encendido presionado, deslice el detector lentamente por la pared. Cuando el detector encuentra el borde de la viga, aparece el Indicador de Borde. **(Figura A)**

4. Continúe deslizando. Cuando el detector encuentra el centro de la viga, el punto de mira encenderá y el SpotLite® se iluminará. **(Figura B)** Marque el lugar donde fue encontrada la viga.

5. El detector se recalibra automáticamente cuando está en uso. Si las dos flechas ACT™ aparecen en la pantalla, el detector se calibró sobre una viga y luego se alejó. Esto es ACT™ (Tecnología de Corrección Automática) en acción. **(Figura C)**

NOTA: El Indicador LoLevel™ mostrará barras en cascada rápidamente cuando el dispositivo detecte una señal débil constante, lo que podría indicar un falso positivo de que puede haber un objeto.

6. Utilice la técnica de **Confiar, pero Verificar** para encontrar tornillos o clavos para paneles de yeso arriba y debajo de la viga para confirmar que ha localizado una viga de madera. Otros objetos, como tuberías de plomería de plástico, no contienen clavos ni tornillos para paneles de yeso. (Consulte la nota importante en ANTES DE EMPEZAR para obtener más información sobre este procedimiento).

LOCALIZAR UNA VIGA EN MODO STUDSCAN (TC™ APAGADO)

1. Establezca el modo TC™ / StudScan.
 2. Sostenga el detector plano contra la pared, **presione el Botón de Encendido, suéltelo, luego presiónelo nuevamente**, manteniéndolo presionado por segunda vez. El dispositivo se calibrará en 1–2 segundos. Un tono corto confirma que la calibración está completa. Si se produce un error de calibración, todos los iconos parpadearán continuamente.
- NOTA:** El detector está en modo StudScan (TC™ apagado) cuando la luz de fondo de la pantalla está apagada. Cuando el modo TC™ está apagado, los objetos metálicos pueden indicarse como una viga y el Indicador de Intensidad de Señal tendrá barras de intensidad estables.
- NO MUEVA EL DETECTOR DURANTE LA CALIBRACIÓN.**

3. Con el Botón de Encendido presionado, deslice el detector lentamente por la pared. Cuando el detector encuentra el borde de la viga, aparece el Indicador de Borde.

4. Continúe deslizando. Cuando el detector encuentra el centro de una viga, se enciende el Punto de Mira, el SpotLite® se iluminará y un tono corto sonará. Marque el lugar donde se encontró la viga.

5. El detector se recalibra automáticamente cuando está en uso. Si las dos flechas ACT™ aparecen en la pantalla, el detector se calibró demasiado cerca de una viga y luego se alejó. Esto es ACT™ (Tecnología de Corrección Automática) activa.

Para volver al modo TC™ suelte y presione de nuevo el Botón de Encendido. Cuando la pantalla está iluminada en azul claro, está de nuevo en modo TC™.

ESCANEAR EN MODO DEEPSCAN®

El modo DeepScan® se utiliza para escanear vigas más profundas, o para usarse en paredes más gruesas. Puede detectar vigas hasta una profundidad de 1½" (38 mm).

1. Establezca el modo DeepScan®.
2. Repita los pasos 2–4 bajo la sección de MODO STUDSCAN.

NOTA: Mientras escanee en superficies más gruesas, el dispositivo podría no encontrar los bordes en superficies más gruesas de ¾" (19 mm).

ESCANEAR PARA METAL

Utilice el modo Metal Scan para localizar metal detrás de la pared y estrechar la zona detectada.

1. Establezca el modo Metal Scan.
2. Sostenga el detector plano contra la pared, luego mantenga presionado el Botón de Encendido. En 1–2 segundos, el dispositivo se calibrará. Un tono corto confirmará que la calibración está completa.

NOTA: Para máxima sensibilidad, mantenga presionado el Botón de Encendido. Sostenga el detector alejado de la superficie hasta que un tono corto confirme que la calibración se haya completado, después colóquelo contra la superficie que será escaneada.

3. Mientras continúa presionando el Botón de Encendido, deslice el detector lentamente por la pared. Con una lectura fuerte, el SpotLite® se iluminará y emitirá un tono corto. Marque el punto donde la pantalla muestre más barras. **(Figura D)**

4. Continúe deslizando en la misma dirección hasta que las barras se reduzcan, luego invierta la dirección. Marque el punto donde las barras alcancen su máximo. El punto medio entre las dos marcas es la ubicación del objeto metálico.

NOTA: Si el dispositivo indica un área grande de metal, puede perfeccionar el escaneo para reducir el área.

PERFECCIONAR EL ÁREA DE ESCANEO EN METAL SCAN

1. Suelte el Botón de Encendido, luego coloque el detector sobre una de las marcas anteriores. **(Figura E)**

2. Mantenga presionado el Botón de Encendido, luego repita los pasos 3 y 4 bajo ESCANEAR PARA METAL. Esto restablece la calibración de metal a una sensibilidad más baja y reduce el área de escaneo.

3. Repita según sea necesario. **(Figura F)**

NOTA: Si alguna barra se muestra, hay metal presente.

ESCANEAR EN BUSCA DE AC* (CORRIENTE ALTERNA)

Utilice el modo AC Scan para encontrar cableado eléctrico activo y sin aislamiento. **SIEMPRE APAGUE LA CORRIENTE CUANDO TRABAJE CERCA DE CABLES ELÉCTRICOS (EXCEPTO AL ESCANEAR).**

1. Establezca el modo AC Scan.
2. Sostenga el detector plano contra la pared, luego mantenga presionado el Botón de Encendido. Un tono corto confirmara que la calibración está completa. **NO MUEVA EL DETECTOR DURANTE LA CALIBRACIÓN.**

3. Mientras mantiene presionado el Botón de Encendido, deslice el detector lentamente contra la pared. Marque el lugar donde se muestran la mayoría de las barras. Con una lectura fuerte, el detector se iluminará y sonará un tono constante.

4. Continúe en la misma dirección hasta que las barras se reduzcan,

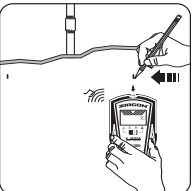


Figura D

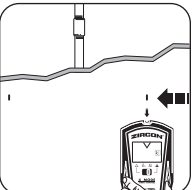


Figura E

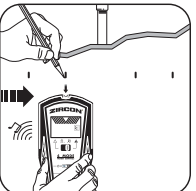


Figura F

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Zircon Corporation ("Zircon") garantiza al comprador original (o al usuario original por regalo) que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante su vida útil (un periodo máximo de veinte años a partir de la fecha de compra). Esta garantía se limita a circuitos electrónicos del producto, y excluye específicamente las piezas consumibles, incluyendo baterías y el software, incluso si están empaquetados con el producto. Los defectos ocasionados por abuso, modificación, uso distinto a estas instrucciones, otros usos no razonables o negligencia, no están cubiertos en esta garantía. No se acepta ninguna responsabilidad por el uso y desgaste normal o defectos menores que no resten valor a la función del producto. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO ZIRCON SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES RESULTANTES DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O RECLAMO DE UNA NATURALEZA SIMILAR SERÁ IMPUESTO U OBLIGADO A ZIRCON.**

Algunos estados no permiten limitaciones en ciertas garantías implícitas y/o limitaciones en daños incidentales o consecuentes, por lo tanto las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarle a Usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta Garantía Limitada de por Vida aplica únicamente en productos comprados dentro de los Estados Unidos de América (EE. UU.) y Canadá. Para la

luego invierta la dirección. Marque el punto donde las barras alcancen su máximo. El punto medio entre las dos marcas es la ubicación del cableado AC* activo sin aislamiento. Si el dispositivo detecta electricidad activa en un área grande, reduzca la sensibilidad del detector para perfeccionar el área de escaneo y ubique con mayor precisión donde se encuentra el cableado AC* activo.

NOTA: AC Scan solo detecta cableado AC* activo sin aislamiento. Consulte la declaración de ADVERTENCIA en DETECCIÓN WIREWARNING® para obtener detalles importantes y advertencias sobre la detección AC*.

PERFECCIONAR EL AREA DE ESCANEO AC*

1. Suelte el Botón de Encendido y luego coloque el detector sobre una de las marcas anteriores. Esto se restablecerá a una sensibilidad más baja y reducirá el área de escaneo.
2. Mantenga presionado el Botón de Encendido, luego repita los pasos 3–4 bajo ESCANEAR EN BUSCA DE AC*.

3. Repita según sea necesario para una mayor precisión.

⚠ ADVERTENCIA NO ASUMA QUE NO HAY CABLES ELÉCTRICOS CON CORRIENTE EN LA PARED. NO TOME MEDIDAS QUE PUEDAN SER PELIGROSAS SI LA PARED CONTIENE UN CABLE ELÉCTRICO CON CORRIENTE. SIEMPRE APAGUE LA ELECTRICIDAD Y DESCONECTE GAS, Y FUENTES DE AGUA ANTES DE ATRAVESAR UNA SUPERFICIE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, Y/O LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

TRABAJAR CON DIFERENTES MATERIALES

Papel tapiz Este detector funciona normalmente en paredes cubiertas con papel tapiz o tela, a menos que los materiales tengan láminas metálicas, contengan fibras metálicas o estén aún húmedos después de haber sido aplicados. Es posible que el papel tapiz necesite varias semanas para secarse totalmente después de ser aplicado.

Paredes recién pintadas Puede tardar una semana o más para secarse después de la aplicación. Si es difícil localizar una viga en el modo StudScan sobre pintura seca o recién seca, cambie al modo Metal Scan para localizar los clavos o tornillos que sujetan los paneles de yeso a las vigas.

Listón y yeso Debido a las irregularidades en el espesor del yeso, es difícil para este detector localizar vigas en cualquier modo de escaneo de vigas. Cambie al modo Metal Scan para localizar las cabezas de clavos que fijan los listones de madera a las vigas. Si el yeso tiene refuerzo de malla metálica, este detector no podrá detectar a través de ese material.

Paredes muy texturizadas o techos acústicos Al escanear un techo o pared con una superficie poco uniforme, coloque un cartón delgado en la superficie que va a escanear y escanee sobre el cartón en el modo DeepScan®.

Pisos de madera, contrapiso o panel de yeso sobre revestimiento de contrachapado Utilice el modo DeepScan® y mueva el detector lentamente. El detector no puede escanear en busca de viguetas y vigas de madera a través de estos materiales, o a través de alfombras y almohadillas.

NOTA: La profundidad y precisión de detección pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo, como el contenido mineral, la humedad, la textura, y consistencia de las paredes.

Cableado eléctrico y tuberías Dependiendo de la proximidad de conexiones eléctricas o tuberías a la superficie de la pared, el detector puede detectarlos de la misma manera que las vigas.

Es necesario tener precaución siempre al clavar, cortar o taladrar en paredes, pisos, y cielorrasos que puedan contener estos elementos.

Vigas Las vigas suelen tener una separación de 16" ó 24" (40 cm o 60 cm) entre los centros de las vigas y un ancho de 1½" (38 mm). Todo lo que no esté instalado a esa separación o que sea de un ancho diferente puede no ser una viga.

*AC: Se refiere a corriente alterna (CA).

garantía aplicable en productos comprados en todas las demás zonas geográficas, visite www.zircon.com/warranty.

Cualquier producto defectuoso devuelto a Zircon, con flete prepago, comprobante con la fecha de compra y \$10.00 para cubrir el envío y manejo, será reparado o reemplazado a discreción de Zircon. Si el producto devuelto ya no está disponible, Zircon puede sustituir el producto con un producto similar de función similar. Este es su único y exclusivo recurso por el incumplimiento de esta Garantía Limitada de por Vida. Para devolver el producto, llame al número de Servicio al Cliente de Zircon abajo indicado para solicitar un número RMA y devuelva el producto con datos de seguimiento del envío a:

Zircon Corporation
Attn: Returns Department
1580 Dell Avenue
Campbell, CA 95008-6992 USA

Incluya su nombre, dirección del remitente, número RMA, y número de seguimiento del envío. Permita de 4 a 6 semanas para la entrega. Si no está de acuerdo con los términos de esta Garantía Limitada de por Vida, no puede usar este producto y debe devolverlo de inmediato al expendedor junto con el comprobante de compra fechado dentro de los 30 días de la compra para obtener un reembolso del precio de compra.

Servicio al Cliente: 1-800-245-9265 ó 1-408-963-4550

De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Hora Estándar del Pacífico

www.zircon.com • info@zircon.com

©2020 Zircon Corporation • P/N 71674 • Rev A 11/20

ACT, ColorTrip, DeepScan, LoLevel, MetallWarning, SpotLite, SuperScan, Target Control, TC, WireWarning, y Zircon son marcas de fábrica o marcas registradas de Zircon Corporation.